

FOAIE DE CAPAT

Stabilirea performantelor energetice a unei cladiri

AUDIT ENERGETIC, NR.CE2099/13.09.2017
COLEGIU TEHNIC "HENRI COANDA"
CLADIRE COLEGIU SI LABORATOARE

Amplasament: *Loc. Timisoara, Str. C. Bredeceanu, Nr. 37, Jud. Timis.*

AUDITOR ENERGETIC
Ing. NECOLAIE BOERIU
GRADUL: I
SPECIALIZAREA: CI
Serie:U_A, Numar: 01123
Tel. 0723372270

INTOCMIT
Ing. NECOLAIE BOERIU



Fișa de analiză termică și energetică

Proiectant: ing. BOERIU NECOLAIE

Data întocmirii: 13.09.2017

Clădirea: **Colegiu Tehnic "Henri Coanda" - Clădire Colegiu și Laboratoare**
 Adresa: **jud. Timis, municipiul Timisoara, str. C. Brediceanu, nr. 37.**
 Proprietar: **MUNICIPIUL TIMISOARA**

Categoria clădirii:

- locuințe
 comerț
 școală

- birouri
 hotel
 cultură

- spital
 autorități locale / guvern
 altă destinație: cantina

Tipul clădirii:

- individuală
 bloc

- înșiruită
 tronson de bloc

Zona climatică în care este amplasată clădirea: **II**

Regimul de înălțime al clădirii: **Sp+P + 3E**

Anul construcției: **1972**

Proiectant / constructor: **IProtim**

Structura constructivă:

- zidărie portantă
 pereți structurali din beton armat
 diafragme din beton armat

- cadre din beton armat
 stâlpi și grinzi
 schelet metalic

Existența documentației construcției și instalației aferente acesteia: **NU**

- partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ,
 secțiuni reprezentative ale construcției,
 detalii de construcție,
 planuri pentru instalația de încălzire interioară,
 schema coloanelor pentru instalația de încălzire interioară,
 planuri pentru instalația sanitară,

Gradul de expunere la vânt:

adăpostită

moderat adăpostită


liber expusă (neadăpostită)

Starea subsolului tehnic al clădirii:

- Uscat și cu posibilitate de acces la instalația comună,
 Uscat, dar fără posibilitate de acces la instalația comună,
 Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioară),



- **Plan de situație** / schița clădirii cu indicarea orientării față de punctele cardinale, a distanțelor până la clădirile din apropiere și înălțimea acestora și poziționarea sursei de căldură sau a punctului de racord la sursa de căldură exterioară.

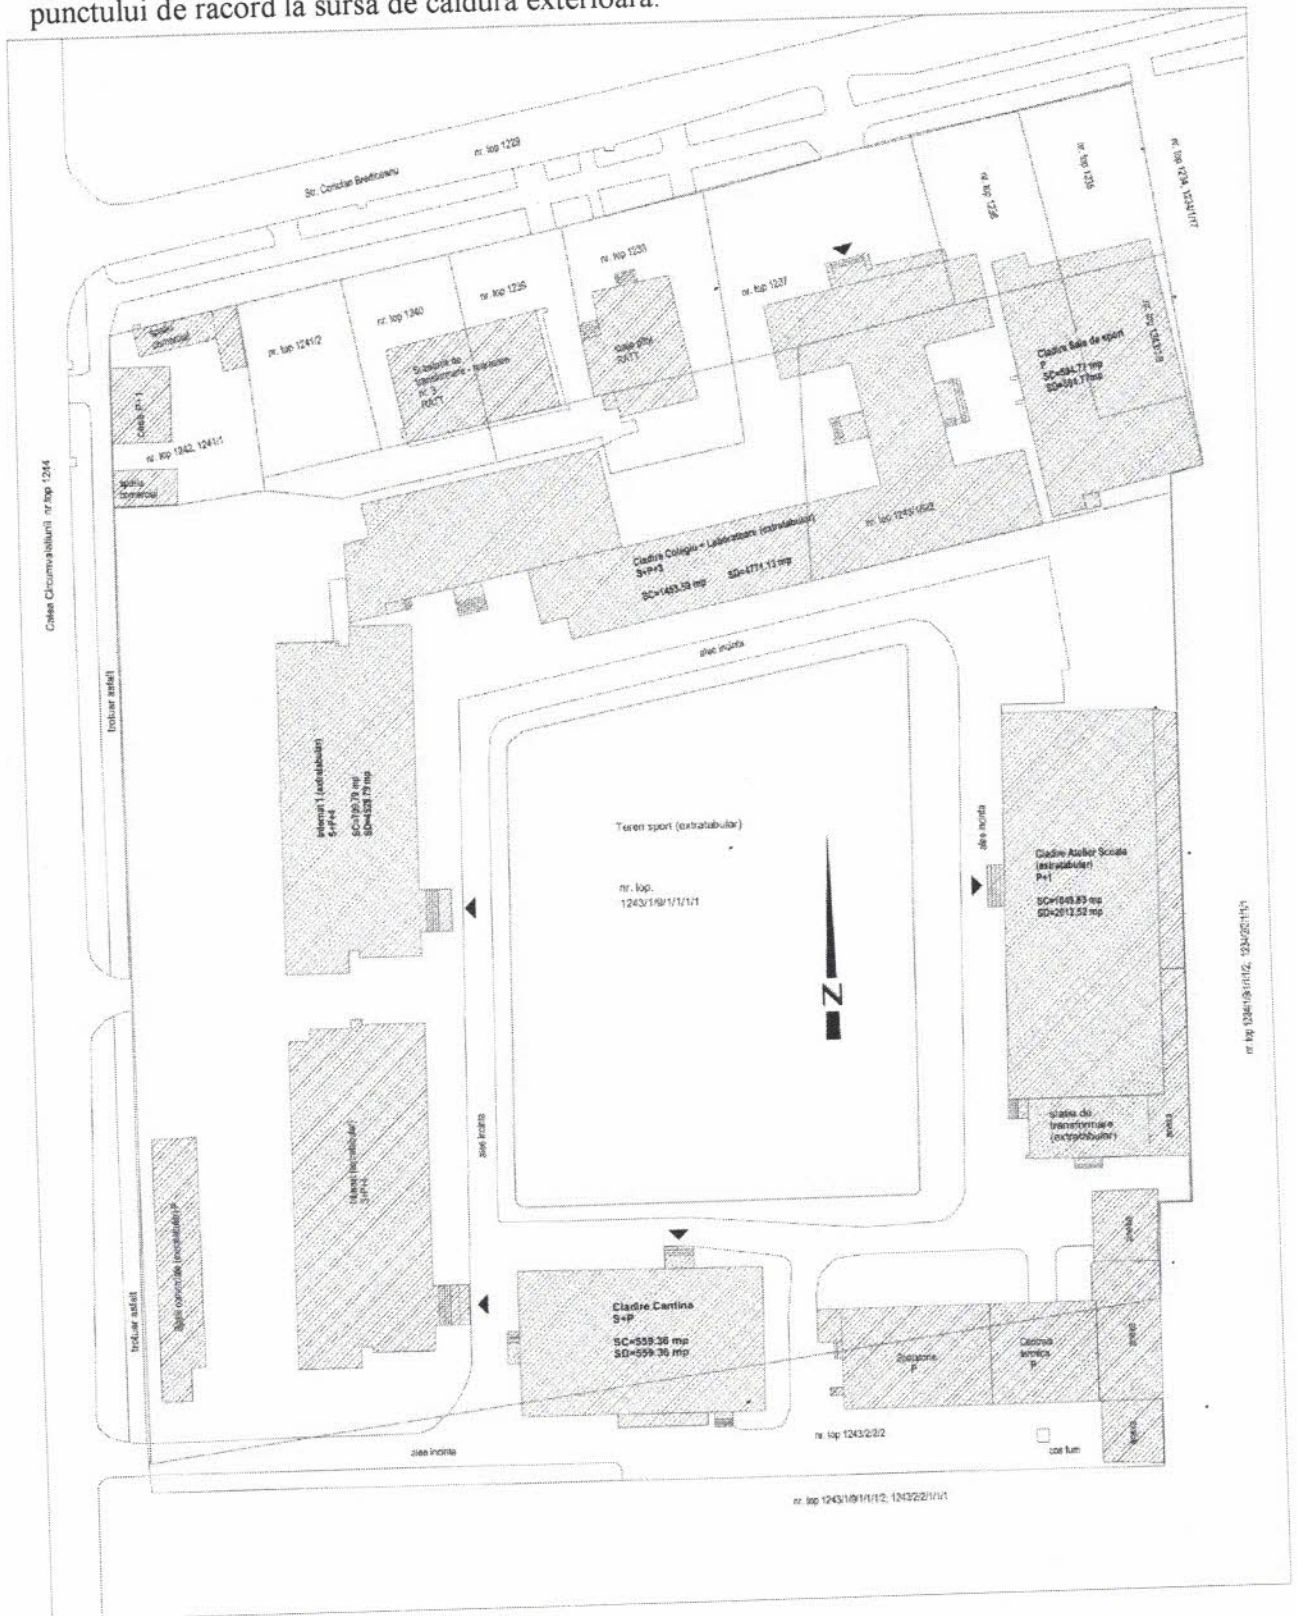

Suprafata teren incinta - 18810 mp
 Suprafata construita EXISTENT/PROPUS - 5950 mp
 Suprafata desfasurata TOTAL - 17875 mp
 P.O.T = 31.63%
 C.U.T = 0.95

- Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor caracteristici termotehnice ale elementelor de construcție din componența anvelopei clădirii: tip, arie, straturi, grosimi, materiale, punți termice:

Pereți exteriori opaci:

✓alcătuire:

PE	Descriere	Arie [m ²]	Straturi componente (i □ e)		Coeficient reducere, r [%]
			Material	Grosime [m]	
Perete 1	Zidarie caranida arsa	362,9	Tencuiala mortar var-ciment	0,025	1,03
			Caramida arsa	0,3	1,03
			Tencuiala de mortar var-ciment	0,025	1,03
Perete 2	Zidarie caranida arsa	314,39	Tencuiala mortar var-ciment	0,025	1,03
			Caramida arsa	0,3	1,03
			Tencuiala de mortar var-ciment	0,025	1,03
Perete 3	Zidarie caranida arsa	622,28	Tencuiala mortar var-ciment	0,025	1,03
			Caramida arsa	0,3	1,03
			Tencuiala de mortar var-ciment	0,025	1,03
Perete 4	Zidarie caranida arsa	344,29	Tencuiala mortar var-ciment	0,03	1,03
			Caramida arsa	0,3	1,03
			Tencuiala de mortar var-ciment	0,025	1,03

✓Aria totală a pereților exteriori opaci [m²]: **1643,86**

- ✓ Stare: bună, pete condens, igrasie,
 ✓ Starea finisajelor: bună, tencuială căzută parțial / total,
 ✓ Tipul și culoarea materialelor de finisaj: **Tencuială** similipiatră, culoare - GALBEN,

Rosturi despărțitoare pentru tronsoane ale clădirii: nu este cazul

Pereți către spații anexe (casa scării, ghene etc.): nu este cazul

P	Descriere	Arie [m ²]	Straturi componente (i □ e)		Coeficient reducere, r [%]
			Material	Grosime [m]	

✓Aria totală a pereților către casa scării [m²]:

✓Volumul de aer din casa scării [m³]:

Planșeu peste subsol:

PSb	Descriere	Arie [m ²]	Straturi componente (i □ e)		Coeficient reducere, r
			Material	Grosime [m]	

✓Aria totală a planșeului peste subsol [m²]:

✓Volumul de aer din subsol [m³]:

ACOPERIS TERASA

✓ Tip:

✓ Stare:

✓ Ultima reparație:

circulabilă,

bună,

uscată,

< 1 an,

2 – 5 ani,

necirculabilă,

deteriorată,

umedă

1 – 2 ani

> 5 ani

TE	Descriere	Arie [m ²]	Straturi componente (i □ e)		Coeficient reducere, r [%]
			Material	Grosime [m]	
Pi1	Planșeu peste ultimul etaj	1443,83	Tencuiala din mortar var-ciment	0,02	1
			Placa din beton armat	0,15	1
			BCA	0,2	1,25
			Beton de panta	0,15	1
			Sapa egalizare	0,05	1
			Hidroizolatie	0,007	1,25
			Strat protectie pietris	0,03	1

✓ Aria totală a terasei [m²]: **1443,83**

✓ Materiale finisaj: covor bituminos;

Starea acoperișului peste pod:

Bună,

Acoperiș spart / neetanș la acțiunea ploii sau a zăpezii;

Planșeu sub pod:

PP	Descriere	Arie [m ²]	Straturi componente (i □ e)		Coeficient reducere, r [%]
			Material	Grosime [m]	

✓ Aria totală a planșeului sub pod [m²]:

Ferestre / uși exterioare:

FE / / UE	Descriere	Arie [m ²]	Tipul tâmplăriei	Grad etanșare	Prezență oblon (i / e)
Fereastra 1	Tamplarie cuplata	546,05	Cuplata cu doua foi de geam	Fara etanșare	Nu
Fereastra 2	Tamplarie cuplata	109	Cuplata cu doua foi de geam	Fara etanșare	Nu
Fereastra 3	Tamplarie cuplata	144,43	Cuplata cu doua foi de geam	Fara etanșare	Nu
Fereastra 4	Tamplarie cuplata	81,04	Cuplata cu doua foi de geam	Fara etanșare	Nu

✓ Aria totala tamplarie [m²]: **880,52**

✓ Starea tâmplăriei: bună

fără măsuri de etanșare,

cu garnituri de etanșare,

cu măsuri speciale de etanșare;

evident neetanșă

Alte elemente de construcție: NU ESTE CAZUL

- între casa scării și pod,
- între acoperiș și pod,
- între casa scării și acoperiș,
- între casa scării și subsol,

PI	Descriere	Arie [m ²]	Straturi componente (i □ e)		Coeficient reducere, r [%]
			Material	Grosime [m]	
P CS-Sb					

Elementele de construcție mobile din spațiile comune:

✓ ușa de intrare în clădire:

- Ușa este prevăzută cu sistem automat de închidere și sistem de siguranță (interfon, cheie),
- Ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada de neutilizare,
- Ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere și este lăsată frecvent deschisă în perioada de neutilizare,

✓ ferestre de pe casa scării: starea geamurilor, a tâmplăriei și gradul de etanșare:

- Ferestre / uși în stare bună și prevăzute cu garnituri de etanșare,
- Ferestre / uși în stare bună, dar neetanșe,
- Ferestre / uși în stare proastă, lipsă sau sparte,

Caracteristici ale spațiului locuit / încălzit:

- ✓ Aria utilă a pardoselii spațiului încălzit [m²]: **4151,80**
- ✓ Volumul spațiului încălzit [m³]: **12465,35**
- ✓ Înălțimea medie liberă a unui nivel [m]: **2,78**

Gradul de ocupare al spațiului încălzit / nr. de ore de funcționare a instalației de încălzire: 12

ORE

- Raportul dintre aria fațadei cu balcoane închise și aria totală a fațadei prevăzută cu balcoane / logii:
- Adâncimea medie a pânzei freatice: nu exista date (nu exista studiu geotehnic)*
- Înălțimea medie a subsolului față de cota terenului sistematizat [m]:
- Perimetrul pardoselii subsolului clădirii [m]:

Instalația de încălzire interioară:

✓ Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor:

- Sursă proprie, cu combustibil:
- Centrală termică de cartier
- Termoficare – punct termic central
- Termoficare – punct termic local
- Altă sursă sau sursă mixtă:

✓ Tipul sistemului de încălzire:

- Încălzire locală cu sobe,
- Încălzire centrală cu corpuri statice,
- Încălzire centrală cu aer cald,
- Încălzire centrală cu planșee încălzitoare,
- Alt sistem de încălzire:

Date privind instalația de încălzire locală cu sobe: nu este cazul

Nr. crt.	Tipul sobei	Combustibil	Data instalării	Element reglaj ardere	Element închidere tiraj	Data ultimei curățiri

✓ Starea coșului / coșurilor de evacuare a fumului:

- Coșurile au fost curățate cel puțin o dată în ultimii doi ani,
 Coșurile nu au mai fost curățate de cel puțin doi ani,

Date privind instalația de încălzire interioară cu corpuri statice:

Tip corp static	Număr corpuri statice [buc.]			Suprafață echivalentă termic [m ²]		
	în spațiul locuit	în spațiul comun	Total	în spațiul locuit	în spațiul comun	Total
Calorifer fonta	249		249			

- ✓ Tip distribuție a agentului termic de încălzire: inferioară, superioară, mixtă
- ✓ Necesarul de căldură de calcul [Kwh/an]: **810858,9**
- ✓ Racord la sursa centralizată cu căldură: racord unic, multiplu: puncte, diametru nominal [mm]: disponibil de presiune (nominal) [mmCA]:
- ✓ Contor de căldură: tip contor, anul instalării, existența vizei metrologice: **nu este cazul**
- ✓ Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivel de racord, rețea de distribuție, coloane): **nu există**
- ✓ Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivelul corpurilor statice):
 Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj și acestea sunt funcționale,
 Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puțin un sfert dintre acestea nu sunt funcționale,
 Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel puțin jumătate dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcționale,
- ✓ Rețeaua de distribuție amplasată în spații neîncălzite:
 - Lungime [m]: 30
 - Diametru nominal [mm, țoli]: 2toli
 - Termoizolație: vata minerala
- ✓ Starea instalației de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor:
 Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate după ultimul sezon de încălzire,
 Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate înainte de ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani,
 Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate cu mai mult de trei ani în urmă,
- ✓ Armăturile de separare și golire a coloanelor de încălzire:
 Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora, funcționale,
 Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora sau nu sunt funcționale,

Date privind instalația de încălzire interioară cu planșeu încălzitor: **NU ESTE CAZUL**

- Aria planșeului încălzitor [m²],
 - Lungimea [m] și diametrul nominal [mm] al serpentinelor încălzitoare;

Diametru serpentină. [mm]			
Lungime [m]			

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalației;

Sursa de încălzire – centrală termică proprie:

- Putere termică nominală: h
- Randament de catalog:
- **Anul instalării:**
- Ore de funcționare:
- Stare (arzător, conducte / armături, manta):
- Sistemul de reglare / automatizare și echipamente de reglare:

Date privind instalația de apă caldă de consum:

- ✓ Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

- Sursă proprie, cu
- Centrală termică de cartier
- Termoficare – punct termic central
- Termoficare – punct termic local
- Altă sursă sau sursă mixtă:

- ✓ Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

- Din sursă centralizată,
- Centrală termică proprie,
- Boiler cu acumulare,
- Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,
- Preparare locală pe plită,
- Alt sistem de preparare a.c.m.:

- ✓ Puncte de consum: a.c.m. / 6 a.r.;

- ✓ Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri :

Lavoar – 12
Spălător – 0
Duș: - 0
Cadă de baie: -
Rezervor WC - 16

- ✓ Racord la sursa centralizată cu căldură:

racord unic, multiplu: puncte,

diametru nominal [mm]:

presiune necesară (nominal) [mmCA]:

- ✓ Conducta de recirculare a a.c.m.: funcțională, nu funcționează nu există

- ✓ Contor de căldură general: tip contor nu este cazul
anul instalării
existența vizei metrologice

- ✓ Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu există parțial peste tot

- ✓ Alte informații:

- accesibilitate la racordul de apă caldă din subsolul tehnic:
- programul de livrare a apei calde de consum: **12 ORE**
- facturi pentru apa caldă de consum pe ultimii 5 ani: - **NU**
- facturi pentru consumul de gaze naturale pentru clădirile cu instalație proprie de producere a.c.m. funcționând pe gaze naturale – facturi pe ultimii 5 ani : **NU ESTE CAZUL**

- date privind starea armăturilor și conductelor de a.c.m.: pierderi de fluid, starea termoizolației etc.: completare ocazională a instalației de încălzire, puncte de consum acm cu pierderi
 - temperatura apei reci din zona / localitatea în care este amplasată clădirea (valori medii lunare – de preluat de la stația meteo locală sau de la regia de apă)
 - numărul de persoane mediu pe durata unui an (pentru perioada pentru care se cunosc consumurile facturate):
- ✓ Informații privind instalația de climatizare: nu exista
 - ✓ Informații privind instalația de ventilare mecanică: nu exista
 - ✓ Informații privind instalația de iluminat: instalatia este invecchita si iluminatul se realizeaza preponderent cu becuri incandescente



MEMORIU

Stabilirea performanțelor energetice a cladirilor
Determinarea
Coefficientul global de izolare termica G

AUDIT ENERGETIC COLEGIU TEHNIC "HENRI COANDA"

Denumire: AUDIT ENERGETIC COLEGIU TEHNIC "HENRI COANDA"
Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

1. Informatii generale despre constructie

1.1. Date de identificare

Denumire: **AUDIT ENERGETIC COLEGIU TEHNIC "HENRI COANDA"**
Cod proiect: **CE2099**
Proiectant general: **IROTIM**
Proiectant de specialitate: **Ing. Boeriu Necolaie**
Beneficiar: **MUNICIPIUL TIMISOARA**
Adresa: **Loc. Timisoara, Str. C. Brediceanu, Nr. 37, Cladire Colegiu si laboratoare,**
Jud. Timis

1.2. Caracteristici geometrice ale constructiei

P- perimetrul constructiei – 308,09 [m]
H- inaltimea maxima a constructiei – 10,94 [m]
Regim de inaltime – Sp+P+3E

Hnivel – inaltimea libera de nivel - 2,78 [m]
Sc – suprafata construita la sol – 1453,59 [m²]
Sd- suprafata desfasurata – 4771,13 [m²]
Sloc – suprafata locuibila – 2075,9 [m²]
Sinc – suprafata spatiilor incalzite – 4483,94 [m²]
Su – suprafata utila – 4151,8 [m²]

V – volumul cladirii – 15902,27 [m³]
Vloc – volumul locuibil al cladirii – 5771,001 [m³]
Vinc – volumul incalzit al cladirii – 12465,35 [m³]



2. Scopul determinării Coeficientului Global de Izolare Termică

Coeficientul global de izolare termică G reprezintă un standard convențional al nivelului de performanță termoenergetică de iarnă al unei clădiri în ansamblul ei, sau a unei părți de clădire distinctă din punct de vedere funcțional.

Pe lângă performanța termoenergetică globală, clădirea în ansamblul ei și elementele de închidere trebuie să răspundă și celorlalte criterii de performanță, privind atât confortul interior din punct de vedere termotehnic, cât și transferul de căldură și masa prin elementele de închidere.

Coeficientul global de izolare termică a unei clădiri (G), este un parametru termo-energetic al anvelopei clădirii pe ansamblul acesteia și are semnificația unei sume a fluxurilor termice disipate (pierderilor de căldură realizate prin transmisie directă) prin suprafața anvelopei clădirii, pentru o diferență de temperatură între interior și exterior de la 1K, raportată la volumul clădirii, la care se adaugă cele aferente reîmprospătării aerului interior, precum și cele datorate infiltrațiilor suplimentare de aer rece.

3. Definierea unor noțiuni fundamentale

clădire - ansamblu de spații cu funcțiuni precizate, delimitat de elementele de construcție care alcatuiesc anvelopa clădirii, inclusiv instalațiile aferente, în care energia este utilizată pentru asigurarea confortului termic interior. Termenul clădire definește atât clădirea în ansamblu, cât și părți ale acesteia, care au fost proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat;

performanța energetică a clădirii - energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităților legate de utilizarea normală a clădirii, necesități care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea și iluminatul. Performanța energetică a clădirii se determină conform unei metodologii de calcul și se exprimă prin unul sau mai mulți indicatori numerici care se calculează luându-se în considerare izolația termică, caracteristicile tehnice ale clădirii și instalațiilor, proiectarea și amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare și influența clădirilor învecinate, sursele proprii de producere a energiei și alți factori, inclusiv climatul interior al clădirii, care influențează necesarul de energie;

punte termică - porțiune din anvelopa unei clădiri, în care rezistența termică, altfel uniformă, este sensibil modificată ca urmare a faptului că izotermele nu sunt paralele cu suprafețele elementelor de construcție,

flux termic - cantitatea de căldură transmisă la sau de la un sistem, raportată la timp.

anvelopa clădirii - totalitate a elementelor de construcție perimetrice care delimitează spațiul interior al unei clădiri de mediul exterior.

4. Baza de proiectare

C107/ 2005 - metodologia de calcul al performanței energetice a clădirii,
MC001- Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirii,
SR 1907-1-97 - Instalații de încălzire. Necesarul de căldură. Prescripții de calcul,
STAS 7109 – Termotehnica construcțiilor. Terminologie, simboluri și unități de măsură,
STAS 4908 – Aree și volume convenționale,
SR 1907-2-97 - Instalații de încălzire. Necesarul de căldură. Temperaturi interioare.

5. Premize de calcul

Coeficientii globali de izolare termica - G - au in vedere:

- pierderile de caldura prin transfer termic, aferente tuturor suprafetelor perimetrare, care delimiteaza volumul incalzit al cladirii;
- pierderile de caldura aferente unor conditii normale de reimprospatare a aerului interior;
- pierderile de caldura suplimentare datorate infiltratiei in exces a aerului exterior, prin rosturile tamplariei.

Calculul coeficientului global de izolare termica G1 – pentru alte cladiri decat cele de locuit

Verificarea criteriului de satisfacere a exigentei de performanta termoenergetica globala a cladirii se va face pe baza relatiei $G_1 \leq G_{1ref}$ [W/m³K], relatie in care:

$$G_1 = \frac{1}{V} \left[\sum \frac{A_j \cdot \tau_j}{R_{mj}} \right] = 0.70 \text{ [W/m}^3\text{K]}$$

V- volumul incalzit al cladirii, exprimat in [m³],

A_j – aria elementului de constructie j prin care se produce schimbul de caldura, exprimata in [m²],

□_j – factor de corectie a diferentei de temperatura intre mediile separate de elementul de constructie j,

R_{mj} - rezistenta medie corectata a elementului de constructie j [m²k/W].

Se pot identifica urmatoarele categorii de suprafete prin care au loc pierderile de energie termica:

- Pardoseala de la parter;
- Elementele vitrate verticale;
- Peretii exteriori ai constructiei;
- Sarpanta de lemn de peste ultimul nivel.

$$G_{1ref} = \frac{1}{V} \left[\frac{A_1}{a} + \frac{A_2}{b} + \frac{A_3}{c} + dP + \frac{A_4}{e} \right] = 0.54 \text{ [W/m}^3\text{K]}, \text{ relatie in care:}$$

A₁ - aria suprafetelor componentelor opace ale peretilor verticali care fac cu planul orizontal un unghi mai mare de 60°, aflati in contact cu exteriorul sau cu un spatiu neincalzit, exprimata in [m²],

A₂ - aria planseelor de peste ultimul nivel aflate in contact cu exteriorul sau cu un spatiu neincalzit, exprimata in [m²],

A₃ – aria planseelor inferioare aflate in contact cu exteriorul sau cu un spatiu neincalzit, exprimata in [m²],

A₄ – aria suprafetelor peretilor transparenti sau translucizi, exprimata in [m²],

P - perimetrul exterior al spatiului incalzit aferent cladirii, aflat in contact cu solul sau ingropat, exprimat in [m],

a, b, c, d, e – coeficienti de control pentru elementele de constructie mentionate mai sus.

Cladirile la care se aplica prevederile C107 se impart in doua categorii:

- cladiri de categoria 1, in care intra cladirile cu "ocupare continua" si cladirile cu

- "ocupare discontinua" de clasa de inerție mare;
- clădiri de categoria 2, în care intra clădirile cu "ocupare discontinua", cu excepția celor din clasa de inerție mare.

Clasa de inerție

Raportul $\frac{\sum_j m_j \cdot A_j}{A_d}$ kg/m ²	Inerția termică
Până la 149	mică
De la 150 la 399	medie
400 și mai mult	mare

Valorile coeficienților a, b, c, d, e pentru clădiri de categoria 1

Tipul de clădire	Zona climatică	a	b	c	d	e
		[m ² K/W]	[m ² K/W]	[m ² K/W]	[W/mK]	[m ² K/W]
Spitale, creșe și policlinici	I	1,30	2,30	1,50	1,30	0,39
	II	1,40	2,50	1,60	1,30	0,39
	III	1,50	2,70	1,70	1,30	0,43
Clădiri de învățământ și pentru sport	I	0,90	2,30	0,90	1,30	0,39
	II	1,00	2,50	1,00	1,30	0,39
	III	1,10	2,70	1,10	1,30	0,43
Birouri, clădiri comerciale și hoteluri	I	0,80	2,10	0,90	1,30	0,30
	II	0,90	2,30	1,00	1,30	0,30
	III	1,00	2,50	1,10	1,30	0,30
Alte clădiri	I	0,65	1,80	0,90	1,30	0,25
(industriale cu regim normal de exploatare)	II	0,70	2,00	1,00	1,30	0,25
	III	0,75	2,20	1,10	1,30	0,25

Valorile coeficienților a, b, c, d, e pentru clădiri de categoria 2

Tipul de clădire	Zona climatică	a	b	c	d	e
		[m ² K/W]	[m ² K/W]	[m ² KW]	[W/mK]	[m ² KW]
Policlinici dispensare, creșe	I	1,05	2,45	1,30	1,40	0,39
	II	1,15	2,70	1,40	1,40	0,39
	III	1,25	2,95	1,50	1,40	0,43
Clădiri de învățământ și pentru sport	I	0,75	2,00	0,90	1,40	0,39
	II	0,80	2,25	1,00	1,40	0,39
	III	0,85	2,45	1,10	1,40	0,43
Birouri, clădiri comerciale și hoteluri *)	I	0,75	2,00	0,90	1,40	0,30
	II	0,80	2,25	1,00	1,40	0,30
	III	0,85	2,45	1,10	1,40	0,30
Alte clădiri (industriale cu regim normal de exploatare)	I	0,55	1,40	0,85	1,40	0,25
	II	0,60	1,50	0,90	1,40	0,25
	III	0,65	1,60	0,95	1,40	0,25




Determinarea caracteristicilor termice ale anvelopei

$R_T = R_{si} + R_{se} + (\sum R_s + \sum R_a)[m^2K/W]$ - rezistența termică unidirecțională ținând cont și de straturile de aer superficiale și de rezistența straturilor de aer; relație în care:

R_{si} [m²K/W] - rezistența termică superficială a stratului de aer de la fața interioară (caldă) a elementului de anvelopă;

R_{se} [m²K/W] - rezistența termică superficială a stratului de aer de la fața exterioară (rece) a elementului de anvelopă;

COEFICIENȚI DE TRANSFER TERMIC SUPERFICIAL [W/(m²K)] ȘI REZISTENȚE TERMICE SUPERFICIALE [m²K/W]

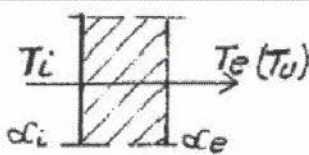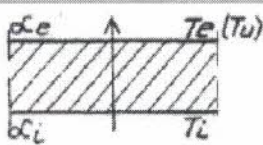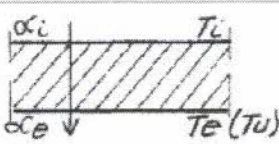DIRECȚIA ȘI SENSUL FLUXULUI TERMIC	Elemente de construcție în contact cu: • exteriorul • pasaje deschise (ganguri)		Elemente de construcție în contact cu spații ventilate neîncălzite: • subsoluri și pivnițe • poduri • balcoane și logii închise • rosturi închise • alte încăperi neîncălzite	
	α_i/R_{si}	α_e/R_{se}	α_i/R_{si}	α_e/R_{se}
	$\frac{8}{0,125}$	$\frac{24}{0,042}$ ")	$\frac{8}{0,125}$	$\frac{12}{0,084}$
	$\frac{8}{0,125}$	$\frac{24}{0,042}$ ")	$\frac{8}{0,125}$	$\frac{12}{0,084}$
	$\frac{6}{0,167}$	$\frac{24}{0,042}$ ")	$\frac{6}{0,167}$	$\frac{12}{0,084}$

R_a [m²K/W] - rezistența termică a stratului de aer inclus în stratificarea elementului de construcție;

REZISTENȚELE TERMICE ALE STRATURILOR DE AER NEVENTILATE R_s [m^2K/W]

Grosimea stratului de aer (mm)	Direcția și sensul fluxului termic		
	Orizontal	Vertical	
		ascendent	descendent
0	0,00	0,00	0,00
5	0,11	0,11	0,11
7	0,13	0,13	0,13
10	0,15	0,05	0,15
15	0,17	0,16	0,17
25	0,18	0,16	0,19
50	0,18	0,16	0,21
100	0,18	0,16	0,22
300	0,18	0,16	0,23

R_s [m^2K/W] - rezistența termică unidirecțională;

$R_s = \sum \frac{d}{a\lambda}$ [m^2K/W] - rezistența termică unidirecțională în câmp a unui element de construcție fără a se ține cont de rezistențele termice superficiale ale straturilor de aer de la fața interioară și cea exterioară a elementului de construcție și de eventuala rezistență termică a unor straturi de aer;

d [m] - grosimea stratului;

a [adimensional] - coeficient de corecție a rezistenței termice, ține cont de degradarea conductivității termice a elementelor de construcție în timp;

λ [W/mK] - conductivitatea termică a materialului.

$R'_T = r \cdot R_T$ [m^2K/W] - rezistența termică unidirecțională corectată a elementului de anvelopă, ținând cont de efectul negativ al punctelor termice, relație în care:

r [adimensional] - coeficient de reducere a rezistenței termice în câmp unidirecțional, ținând cont de efectul negativ al punctelor termice;

R_T [m^2K/W] - rezistența termică unidirecțională totală

$$r = \frac{1}{1 + \frac{R_T(\sum(\psi \cdot l) + \sum \chi)}{A}}$$
, relație în care:

l [m] - lungimea punctelor termice liniare;

ψ [W/m] - transmitanța termică liniară;

χ [W] - transmitanța termică punctuală;

A [m^2] - suprafața elementului de construcție la care se aplică relația și punctele termice;

R_T [m^2K/W] - rezistența termică unidirecțională totală

Rezistențe termice minime R'_{min} ale elementelor de construcție. pe ansamblul clădirii

Nr. crt.	ELEMENTUL DE CONSTRUCȚIE	R'_{min} [m^2K/W]	
		CLĂDIRI PROIECTATE	
		până la 1.01.1998	după 1.01.1998
1	Pereți exteriori (exclusiv suprafețele vitrate, inclusiv pereții adiacenți rosturilor deschise)	1,20	1,40
2	Tâmplărie exterioară	0,40	0,50
3	Plășee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri	2,00	3,00
4	Plășee peste subsoluri neîncălzite și pivnițe	1,10	1,65
5	Pereți adiacenți rosturilor închise	0,90	1,10
6	Plășee care delimitează clădirea la partea inferioară, de exterior (la bowindow-uri, ganguri de trecere, ș.a)	3,00	4,50
7	Plăci pe sol (peste CTS)	3,00	4,50
8	Plăci la partea inferioară a demisolurilor sau a subsolurilor încălzite (sub CTS)	4,20	4,80
9	Pereți exteriori, sub CTS, la demisolurile sau la subsolurile încălzite	2,00	2,40

6. Breviar de calcul

6.1. Date de intrare

Caracteristici amplasament:

An proiectare: 1972

Localitate: Timisoara

Judet: Timis

Temperaturi medii lunare (C):

Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
-1,25	1,65	6,5	11,7	16,6	19,55	21,3	21,05	17,55	12,2	6,1	1,05

Intensitatea totala a radiatiei totale (W/mp):

N	NE	E	SE	S	SV	V	NV	Orizontal
19,3	24,3	44,2	70,3	85,2	70,3	44,2	24,3	76,9

N1220(grade zile): 3180

D12 (zile): 190

Te (C): -15

Factori de penalizare:

p0 = 1,37 dupa cum urmeaza:

- Uscata cu posibilitatea de acces la instalatia comuna - 1
- Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere, dar sta inchisa in perioada de neutilizare - 1,01
- Ferestre / usi in stare buna, dar neetansate - 1,02
- Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj, dar cel putin un sfert dintre acestea nu sunt functionale - 1,02
- Corpurile statice au fost demontate si spalate / curatate in totalitate inainte de ultimul sezon de incalzire, dar nu <3 ani - 1,02
- Coloanele de incalzire nu sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a acestora sau nu sunt functionale - 1,03
- Nu exista nici contor general de caldura pentru incalzire nici contor general pentru apa calda menajera, consumurile de caldura fiind determinate in sistem pausal - 1,15
- Stare buna a tencuielii exterioare - 1
- Pereti exteriori prezinta pete de condens (in sezonul rece) - 1,02
- Acoperis etans - 1
- Cosurile au fost curatate cel putin o data in ultimii doi ani - 1
- Cladire fara sistem de ventilare naturala organizata sau ventilare mecanica - 1,37

Caracteristici geometrice:

P – perimetrul constructiei: 308,09 m

H – inaltimea constructiei: 10,94 m

Regim inaltime: Sp+P+3E

Hnivel – inaltimea de nivel: 2,78 m

Sc – suprafata construita la sol: 1453,59 mp
 Sd – suprafata desfasurata: 4771,13 mp
 Sloc – suprafata spatiilor locuite: 2075,9 mp
 Sinc – suprafata spatiilor incalzite: 4483,94 mp
 Su – suprafata utila: 4151,8 mp

V – Volumul cladirii: 15902,27 mc
 Vloc – Volumul locuit al cladirii: 5771,001 mc
 Vinc – Volumul incalzit al cladirii: 12465,35 mc

Factori conversie energie primara si emisie CO2:

Factori conversie energie primara:

Fhl – factor conversie incalzire: **0,92**
 Fwl – factor conversie preparare apa calda: **0,92**
 Fil – factor conversie iluminat: **2,62**

Factori emisie CO2:

FhCO2 – factor emisie CO2 incalzire: **0,22**
 FwCO2 – factor emisie CO2 preparare apa calda: **0,22**
 FiCO2 – factor emisie CO2 iluminat: **0,299**

Componenta elemente de anvelopa (pereti, plansee, elemente vitrate):

Pereti:

Denumire	Material	Grosime (m)	λ [W/(mk)]	Coefficient deprecieri
Zidarie GVP-30cm	Zidarie din caramizi cu goluri verticale, tip GVP 1150	0,3	0,46	1
	Tencuiala din mortar var si ciment	0,05	0,7	1

Planseu superior:

Denumire	Material	Grosime (m)	λ [W/(mk)]	Coefficient deprecieri
Planseu terasa cu BCA	Hidroizolatie	0,007	0,17	1,25
	Sapa egalizare	0,05	0,46	1
	Strat protectie pietris	0,03	0,7	1
	BCA	0,2	0,22	1,25
	Beton armat - 2500	0,15	1,74	1
	Tencuiala din mortar si var	0,02	0,87	1

	Beton de panta	0,15	0,93	1
--	----------------	------	------	---

Planseu inferior:

Denumire	Material	Grosime (m)	λ [W/(mk)]	Coefficient deprecie
Placa pe sol parchet lemn masiv fara termoizolatie	Parchet lemn	0,02	0,23	1
	Sapa egalizare	0,05	0,46	1
	Beton armat - 2500	0,1	1,74	1
	Umplutura din pietris	0,15	0,7	1
	Argila	2,8	1,2	1
Placa pe sol gresie	Gresie si quartite	0,008	2,03	1
	Sapa egalizare	0,05	0,46	1
	Beton armat - 2500	0,1	1,74	1
	Umplutura din pietris	0,15	0,7	1
	Argila	3	1,2	1

Elemente vitrate:

Material	R (mp/K)	g_i	α
Tamplarie - cuplata, cu doua foi de geam la distanta de 2 ... 4 cm	0,39	0,75	0,3

Caracteristici anvelopa existenta:

Pereti:

Denumire	Tip	Orientare	Arie (mp)	R_t (mpk/W)	r	R'_t (mpk/W)	R'_{min} (mpk/W)	Fact. temp b'
Perete 1	Zidarie GVP-30cm	S	362,9	0,89	0,64	0,57	1,2	1
Perete 2	Zidarie GVP-30cm	V	314,39	0,89	0,64	0,57	1,2	1
Perete 3	Zidarie GVP-30cm	N	622,28	0,89	0,64	0,57	1,2	1
Perete 4	Zidarie GVP-30cm	E	344,29	0,89	0,64	0,57	1,2	1

Suprafata totala: 1643,86 mp

Rezistenta medie corectata: **0,57mpK/W**

Planseu superior:

Denumire	Tip	Arie (mp)	Rt (mpk/W)	r	R't (mpk/W)	R'min (mpk/W)	Fact. temp b
Planseu superior 1	Planseu terasa cu BCA	1443,83	1,74	0,66	1,15	2	1

Suprafata totala: **1443,83 mp**

Rezistenta medie corectata: **1,15 mpK/W**

Planseu inferior:

Denumire	Tip	Arie (mp)	Rt (mpk/W)	r	R't (mpk/W)	R'min (mpk/W)	Fact. temp b
Planseu inferior 1	Placa pe sol parchet lemn masiv fara termoizolatie	1080,34	3,01	0,62	1,87	3	1
Planseu inferior 1	Placa pe sol gresie	285,54	3,09	0,62	1,92	3	1

Suprafata totala: **1365,88 mp**

Rezistenta medie corectata: **1,88 mpK/W**

Elemente vitrate:

Denumire	Tip	Orientare	Arie (mp)	Ro (mpk/W)
Fereastră 1	Tamplarie - cuplata, cu doua foi de geam la distanta de 2 ... 4 cm	S	546,05	0,39
Fereastră 2	Tamplarie - cuplata, cu doua foi de geam la distanta de 2 ... 4 cm	V	109	0,39
Fereastră 3	Tamplarie - cuplata, cu doua foi de geam la distanta de 2 ... 4 cm	N	144,43	0,39
Fereastră 4	Tamplarie - cuplata, cu doua foi de geam la distanta de 2 ... 4 cm	E	81,04	0,39

Suprafata totala: **880,52 mp**

Rezistenta medie corectata: **0,39 mpK/W**

Date intrare consumuri apa calda:

tac – temperatura de livrare a apei calde: **50 C**

tar – temperatura apa rece necesara pentru preparare apa calda: **10 C**

tm – temperatura medie a apei de consum livrata: **40 C**

a – consum specific de apa aferent unui locuitor pe zi: **5 l/om zi**

Nu – numar de locuitori: **450 loc**

f1 – coeficient adimensional calcul pierderi apa: **1,3**

f2 – coeficient adimensional calcul pierderi apa: **1,05**

nz – durata de furnizare a apei calde in zile/luna: **15,75 zile/luna**

z – durata de furnizare a apei calde in ore/zi: **6 ore/zi**

th – numarul de ore furnizare/an: **1134 ore/an**

Date intrare consumuri iluminat:

$\sum P_n$ (kW)	tD (h)	tN (h)	FD	FO
310	1800	200	1	1

6.2. Date de iesire**Determinarea perioadei de incalzire si racire:**

Luna	Nr. zile	Te(C)	Ti(C)	Tir	Dz rece (zile)	t(ti-te) rece	Dz cold (zile)	t(ti-te) cold
Ianuarie	31	-1,25	20	16,97	31	658,75	0	0
Februarie	28	1,65	20	16,97	28	513,8	0	0
Martie	31	6,5	20	16,97	31	418,5	0	0
Aprilie	30	11,7	20	16,97	30	249	0	0
Mai	31	16,6	20	16,97	22,35	76	8,65	29,4
Iunie	30	19,55	20	16,97	0	0	30	13,5
Iulie	31	21,3	20	16,97	0	0	31	40,3
August	31	21,05	20	16,97	0	0	31	32,55
Septembrie	30	17,55	20	16,97	14,29	35,02	15,71	38,48
Octombrie	31	12,2	20	16,97	31	241,8	0	0
Noiembrie	30	6,1	20	16,97	30	417	0	0
Decembrie	31	1,05	20	16,97	31	587,45	0	0
TOTAL					248,65	3197,32	116,35	154,23

Caracteristici termice combinat:

Arii totale (mp):

Perete	Planseu superior	Planseu inferior	Elemente vitrate	TOTAL	A/V (1/m)	G1 [W/(mcK)]
1643,86	1443,83	1365,88	880,52	5334,09	0,43	0,70

Rezistenta termica corectata (mpK/W):

Perete	Planseu superior	Planseu inferior	Elemente vitrate	TOTAL
0,57	1,15	1,88	0,39	0,75

$\Sigma(b*L)$ (W/K)

Perete	Planseu superior	Planseu inferior	Elemente vitrate	TOTAL
2883,97	1255,5	726,44	2257,74	7123,65

Aporturi energetice pentru incalzire:

Qi (kWh/an) rece	Qs (kWh/an) rece	Qi (kWh/an) cald	Qs (kWh/an) cald
107032	78947,93	50085,31	48346,86

Consumuri pentru incalzire:

n – factor de utilizare = 1

QL (kWh/an)	Qg(Qi+Qs) (kWh/an)	Qh(QL-nQG) (kWh/an)	Qth-Qrhh- Qrwh (kWh/an)	Qfh (kWh/an)	qinc [kWh/(mpan)]
893860,9	185979,9	707881	102977,9	810858,9	180,84

Consumuri pentru racire (climatizare):

nR =

nSistem R =

nQaux =

COP =

Consumuri pentru preparare apa calda:

Vac: 821,25 mc

Vac,c: 299,7562 mc

Qac: 37528,62 kWh/an

Qac,c: 10273,46 kWh/an

Qac,d: 611,8114 kWh/an

Qacm: 48413,89 kWh/an

qacm: 10,8 [kWh/(m² an)]

Consumuri pentru iluminat:

Sv: 880,52 mp

Sinc: 4483,94 mp

Sv/Sinc: 0,1963719

Wil: 25530,8 kWh/an

qil: 5,69 [kWh/(mpan)]

Consumuri specifice:

qinc [kWh/(mpan)]	qacm [kWh/(mpan)]	qel [kWh/(mpan)]	qev [kWh/(mpan)]	qil [kWh/(mpan)]	qtot [kWh/(mpan)]	N (nota energetica)
180,84	10,8	0	0	5,69	197,33	85,80

Calcul energie primara si emisie CO2:

Ep (kWh/an)	CO2 (Kg/an)	Ep [kWh/(mpan)]	CO2 [Kg/(mpan)]
793893,08	179546,12	191,22	46,51

Rezulta:

$$G1 = 0.70 \text{ W/m}^3\text{K}$$

$$G1_{\text{ref}} = 0.54 \text{ [W/(m}^3\text{K)]}$$

Rezulta ca:

7. Concluzii

Coeficientul global de izolare termica este mai mare decat valoarea maxima impusa, considerandu-se ca fiind neconforma cladirea din acest punct de vedere.

8. Recomandari

Se vor utiliza solutii cu rezistente termice specifice sporite, cu utilizarea materialelor termoizolante eficiente (polistiren, vata minerala s.a.).

Se vor utiliza solutii imbunatatite de tamplarie exterioara, cu cel putin 3 randuri de geamuri sau cu geamuri termoizolante.

Se va urmari reducerea in cat mai mare masura a punctilor termice de orice fel, in special in zonele de intersectii a elementelor de constructie (colturi, socluri, cornise, atice), cat si la balcoane, logii, bowindow-uri, in jurul golurilor de ferestre si usi de balcon, s.a.

Se interzice utilizarea tamplariilor cu tocuri si cercevele din aluminiu fara intreruperea punctilor termice.

La tamplaria exterioara se vor lua masuri de etansare corespunzatoare a rosturilor dintre tocuri si conturul golurilor din pereti.

Se va utiliza exclusiv tamplarie de buna calitate si prevazuta cu garnituri de etansare.

Suprafetele vitrate, luminatoarele si tamplaria fixa vor fi prevazute cu solutii de etansare care sa excluda orice infiltratii.

La elementele perimetrare opace nu se vor utiliza solutii constructive caracterizate printr-o permeabilitate la aer ridicata.

Se recomanda folosirea de tehnologii moderne, cu un randament ridicat de productie a energiei necesare conditionarii spatiului interior.

Se recomanda folosirea de resurse conventionale, regenerabile pentru producerea energiei.



Intocmit:
Ing. Necolaie Boeriu

Raport de audit energetic
COLEGIU TEHNIC "HENRI COANDA"
CLADIRE COLEGIU SI LABORATOARE
Loc. Timisoara, Str. C. Brediceanu, Nr. 37, Jud. Timis
DATA 13.09.2017

1. Informatii generale cu privire la constructie

Date de identificare investitie:

Denumire: **AUDIT ENERGETIC COLEGIU TEHNIC "HENRI COANDA"**

Cod proiect: **CE2099**

Proiectant general: **IProtim**

Proiectant de specialitate: **Ing. Boeriu Necolaie**

Beneficiar: **MUNICIPIUL TIMISOARA**

Adresa: **Loc. Timisoara, Str. C. Brediceanu, Nr. 37, Jud. Timis**

Auditor

Nume: **Ing. Necolaie Boeriu**

Grad: **I**

Specializarea: **CI**

Seria: **UA**

Numarul: **01123**



Scopul procesului de auditare energetica

Scopul procesului de auditare energetica este acela de a face o analiza a situatiei existente din punct de vedere al consumurilor termo-energetice, al performantelor energetice ale cladirii si de a recomanda solutii de interventii care sa duca la imbunatatirea acestora, dar in conditii de rentabilitate economica si posibilitati tehnico-economice de realizare.

Auditul energetic al cladirii reprezinta totalitatea activitatilor specifice prin care se obtin date corespunzatoare despre profilul consumului energetic existent al unei cladiri/unitati de cladire si, dupa caz, de identificare si de cuantificare a oportunitatilor rentabile de economisire a energiei prin identificarea solutiilor de crestere a performantei energetice, de cuantificare a economiilor de energie si de evaluare a eficientei economice a solutiilor propuse cu estimarea costurilor si a duratei de recuperare a investitiei, precum si de elaborare a raportului de audit energetic.

Definirea unor notiuni fundamentale

cladire - ansamblu de spatii cu functiuni precizate, delimitat de elementele de constructie care alcatuiesc anvelopa cladirii, inclusiv instalatiile aferente, in care energia este utilizata pentru asigurarea confortului termic interior. Termenul cladire defineste atat cladirea in ansamblu, cat si parti ale acesteia, care au fost proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat;

performanta energetica a cladirii - energia efectiv consumata sau estimata pentru a raspunde necesitatilor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati care includ in principal: incalzirea, prepararea apei calde de consum, racirea, ventilarea si iluminatul. Performanta energetica a cladirii se determina conform unei metodologii de calcul si se exprima prin unul sau mai multi indicatori numerici care se calculeaza luandu-se in

considerare izolatia termica, caracteristicile tehnice ale cladirii si instalatiilor, proiectarea si amplasarea cladirii in raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare si influenta cladirilor invecinate, sursele proprii de productie a energiei si alti factori, inclusiv climatul interior al cladirii, care influenteaza necesarul de energie;

certificatul de performanta energetica a cladirii - document tehnic care are caracter informativ si care atesta performanta energetica a unei cladiri;

anvelopa cladirii – totalitate a elementelor de constructie perimetrare care delimiteaza spatiul interior al unei cladiri de mediul exterior;

Legislatie caracteristica aplicabila

- Legea 372/2005 actualizata privind performanta energetica a cladirilor;
- Ordinul MDLPL nr.691/1459/288/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind performanta energetica a cladirilor;
- Ordinul MTCT nr.157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice Metodologie de Calcul al performantei energetice a cladirilor;
- Ordinul MDRL nr.1071/2009 privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice Metodologie de Calcul al performantelor energetice a cladirilor;
- C107- normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor;
- Ordinul MLPAT nr.331/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind optimizarea nivelului de protectie termica la cladiri de locuit, indicativ C058/2000;
- Ordinul MLPTL nr. 1625/2001 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Solutii cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor de incalzire din cladiri de locuit, indicativ SC 006-2001.

Legislatia de mai sus nu are caracter limitativ.

Caracteristici geometrice:

P – perimetrul constructiei: 308,09 m

H – inaltimea constructiei: 10,94 m

Regim inaltime: Sp+P+3E

Hnivel – inaltimea de nivel: 2,78 m

Sc – suprafata construita la sol: 1453,59 mp

Sd – suprafata desfasurata: 4771,13 mp

Sloc – suprafata spatiilor locuite: 2075,9 mp

Sinc – suprafata spatiilor incalzite: 4483,94 mp

Su – suprafata utila: 4151,8 mp

V – Volumul cladirii: 15902,27 mc

Vloc – Volumul locuit al cladirii: 5771,001 mc

Vinc – Volumul incalzit al cladirii: 12465,35 mc

Descrierea generala a cladirii supusa auditarii

Structura de rezistenta a cladirii este alcatuita din cadre de beton armat, iar inchiderile sunt din caramida eficienta. Planseele sunt din beton monolit. Tamplaria este din lemn cu doua sticle.

Cladirea prezinta urme de igrasie si are tencuiala cazuta in unele locuri.

2. Evaluarea starii actuale

Starea actuala a elementelor de anvelopa

Descrierea starii actuale a peretilor exteriori: Pereti exterior realizati din caramida cu goluri verticale fara termoizolatie, cu rezistenta la transfer termic mai mica decat rezistenta minima prescrisa.

Decrierea starii actuale a elementelor vitrate aferente peretilor exteriori: tamplarie din lemn, cu rezistenta mica la transfer termic

Descrierea inchiderilor superioare ale constructiei: planseu terasa multistrat , cu termoizolatie din BCA cu rezistenta la transfer termic mai mica decat rezistenta minima prescrisa.

Descrierea inchiderilor inferioare ale constructiei: placa din beton fara termoizolatie cu rezistenta la transfer termic mai mica decat rezistenta minima prescrisa.

Starea actuala a componentei de instalatii

Descrierea starii actuale a instalatiilor de incalzire a cladirii: termoficare, cu corpuri statice, instalatia si corpurile statice inechite

Descrierea starii actuale a instalatiilor de preparare apa calda a cladirii: de la punctul termic, instalatia inechita

Descrierea starii actuale a instalatiilor de asigurare a iluminatului interior: corpuri de iluminat consumatoare de energie, functionand cu energie electrica din SEN, fara date despre instalatia electrica

Descrierea starii actuale a instalatii de climatizare: nu exista

Descrierea starii actuale a instalatiilor de asigurare a ventilarii organizate: nu exista

Evaluarea performantei energetice a constructiei

Performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire este exprimata, in principal, prin urmatorii indicatori de performanta:

- a) clasa energetica;
- b) consumul total specific de energie;
- c) indicele de emisii echivalent CO₂.

Calculul performantei energetice a cladirilor presupune parcurgerea a 2 etape principale:

1. Determinarea caracteristicilor termice a anvelopei cladirii (partea de constructii);
2. Determinarea necesarului de energie pentru incalzirea cladirii , pentru prepararea apei calde de consum si pentru iluminat (partea de instalatii).

Principalele etape care urmeaza a fi parcurse sunt urmatoarele:

Constructii:

1. Determinarea rezistentelor termice corectate pentru toate elementele de anvelopa prin care se pierde caldura(R');
2. Determinarea cuplajului termic corectat ($\square \square bL$);
3. Calculul aporturilor energetice (Q_g) reprezentand suma dintre sursele interne (Q_i) si aportul radiatiei solare prin ferestre (Q_s);

Instalatii:

4. Determinarea pierderilor de caldura ale cladirii prin anvelopa (Q_L);
5. Determinarea necesarului de energie pentru incalzirea cladirii (Q_h);

6. Determinarea totalului pierderilor de caldura datorate instalatiei de incalzire inclusiv pierderile de caldura recuperate (Q_{th});
7. Determinarea caldurii recuperate de la sistemul de incalzire si a caldurii recuperate de la subsistemul de incalzire : coloane + racorduri (Q_{rhh});
8. Determinarea caldurii recuperate de la sistemul de distributie apa calda pe perioada de incalzire (Q_{rhw});
9. Determinarea consumului de incalzire (Q_m);
10. Determinarea energiei primare (E_p) si a emisiilor de CO_2 ;
11. Determinarea consumurilor specifice pentru incalzire(q_{inc}), apa calda menajara(q_{acm}), iluminat(w_{il}), total (q_{tot}) precum si pentru cele de energie primara si emisii de dioxid de carbon;
12. Completare si eliberare certificat energetic;
13. Completare si eliberare anexa certificat energetic.

Caracteristici amplasament:

An proiectare: 1972

Localitate: Timisoara

Judet: Timis

Temperaturi medii lunare (C):

Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
-1,25	1,65	6,5	11,7	16,6	19,55	21,3	21,05	17,55	12,2	6,1	1,05

Intensitatea totala a radiatiei totale (W/mp):

N	NE	E	SE	S	SV	V	NV	Orizontal
19,3	24,3	44,2	70,3	85,2	70,3	44,2	24,3	76,9

N1220(grade zile): 3180

D12 (zile): 190

Te (C): -15

Factori de penalizare ai cladirii initiale

Penalizarile acordate cladirii la notarea din punct de vedere energetic a acesteia, sunt datorate unor deficiente de intretinere si exploatare a cladirii si instalatiilor acestora, avand drept consecinta utilizarea nerationala a energiei.

p0 = 1,37 dupa cum urmeaza:

- Uscata cu posibilitatea de acces la instalatia comuna - 1
- Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere, dar sta inchisa in perioada de neutilizare - 1,01
- Ferestre / usi in stare buna, dar neetansate - 1,02
- Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj, dar cel putin un sfert dintre acestea nu sunt functionale - 1,02
- Corpurile statice au fost demontate si spalate / curatate in totalitate inainte de ultimul sezon de incalzire, dar nu <3 ani - 1,02
- Coloanele de incalzire nu sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a acestora sau nu sunt functionale - 1,03
- Nu exista nici contor general de caldura pentru incalzire nici contor general pentru apa calda menajera, consumurile de caldura fiind determinate in sistem pausal - 1,15
- Stare buna a tencuielii exterioare - 1

- Pereti exteriori prezinta pete de condens (in sezonul rece) - 1,02
- Acoperis etans - 1
- Cosurile au fost curatate cel putin o data in ultimii doi ani - 1
- Cladire fara sistem de ventilare naturala organizata sau ventilare mecanica – 1,06

Factori conversie energie primara si emisie CO2:

Factori conversie energie primara:

Fhl – factor conversie incalzire: **0,92**

Fwl – factor conversie preparare apa calda: **0,92**

Fil – factor conversie iluminat: **2,62**

Factori emisie CO2:

FhCO2 – factor emisie CO2 incalzire: **0,22**

FwCO2 – factor emisie CO2 preparare apa calda: **0,22**

FiCO2 – factor emisie CO2 iluminat: **0,299**

Componenta elemente de anvelopa

Rezistenta termica se noteaza cu R [m^2K / W] si reprezinta o caracteristica fizica (depinde de conductivitatea acestuia) si geometrica (depinde de grosimea acestuia) a unui material sau a unui grup de materiale.

Pereti:

Stratificatie pereti din anvelopa cladirii

Denumire	Material	Grosime (m)	$\lambda[W/(mk)]$	Coefficient depreciere
Zidarie GVP-30cm	Zidarie din caramizi cu goluri verticale, tip GVP 1150	0,3	0,46	1,03
	Tencuiala din mortar var si ciment	0,05	0,7	1,03

Tipuri de pereti exterior regasiti in anvelopa cladirii

Denumire	Tip	Orientare	Arie (mp)	Rt (mpk/W)	r	R't (mpk/W)	R'min (mpk/W)	Fact. temp b
Perete 1	Zidarie GVP-30cm	S	362,9	0,89	0,64	0,57	1,2	1
Perete 2	Zidarie GVP-30cm	V	314,39	0,89	0,64	0,57	1,2	1
Perete 3	Zidarie GVP-30cm	N	622,28	0,89	0,64	0,57	1,2	1
Perete 4	Zidarie GVP-30cm	E	344,29	0,89	0,64	0,57	1,2	1

Suprafata totala: **1643,86 mp**

Rezistenta medie corectata: **0,57mpK/W**

Planseu superior:

Stratificatie plansee superioare regasite in anvelopa cladirii

Denumire	Material	Grosime (m)	λ [W/(mk)]	Coefficient deprecieri
Planseu terasa cu BCA	Hidroizolatie	0,007	0,17	1,25
	Sapa egalizare	0,05	0,46	1
	Strat protectie pietris	0,03	0,7	1
	BCA	0,2	0,22	1,25
	Beton armat - 2500	0,15	1,74	1
	Tencuiala din mortar si var	0,02	0,87	1
	Beton de panta	0,15	0,93	1

Tipuri de plansee superioare regasite in anvelopa cladirii

Denumire	Tip	Arie (mp)	Rt (mpk/W)	r	R't (mpk/W)	R'min (mpk/W)	Fact. temp b
Planseu superior 1	Planseu terasa cu BCA	1443,83	1,74	0,66	1,15	2	1

Suprafata totala: **1443,83 mp**Rezistenta medie corectata: **1,15 mpK/W****Planseu inferior:**

Stratificatie plansee inferioare regasite in anvelopa cladirii

Denumire	Material	Grosime (m)	λ [W/(mk)]	Coefficient deprecieri
Placa pe sol parchet lemn masiv fara termoizolatie	Parchet lemn	0,02	0,23	1
	Sapa egalizare	0,05	0,46	1
	Beton armat - 2500	0,1	1,74	1
	Umplutura din pietris	0,15	0,7	1
	Argila	2,8	1,2	1
Placa pe sol gresie	Gresie si quartite	0,008	2,03	1
	Sapa egalizare	0,05	0,46	1
	Beton armat - 2500	0,1	1,74	1
	Umplutura din pietris	0,15	0,7	1
	Argila	3	1,2	1

Tipuri de plansee inferioare regasite in anvelopa cladirii

Denumire	Tip	Arie (mp)	Rt (mpk/W)	r	R't (mpk/W)	R'min (mpk/W)	Fact. temp b
Planseu inferior 1	Placa pe sol parchet lemn masiv fara termoizolat ie	1080,34	3,01	0,62	1,87	3	1
Planseu inferior 1	Placa pe sol gresie	285,54	3,09	0,62	1,92	3	1

Suprafata totala: **1365,88 mp**

Rezistenta medie corectata: **1,88 mpK/W**

Elemente vitrate:

Caracteristici elemente vitrate

Material	R (mp/K)	gi	α
Tamplarie - cuplata, cu doua foi de geam la distanta de 2 ... 4 cm	0,39	0,75	0,3

Tipuri de elemente vitrate regasite in anvelopa cladirii

Denumire	Tip	Orientare	Arie (mp)	Ro (mpk/W)
Fereastră 1	Tamplarie - cuplata, cu doua foi de geam la distanta de 2 ... 4 cm	S	546,05	0,39
Fereastră 2	Tamplarie - cuplata, cu doua foi de geam la distanta de 2 ... 4 cm	V	109	0,39
Fereastră 3	Tamplarie - cuplata, cu doua foi de geam la distanta de 2 ... 4 cm	N	144,43	0,39
Fereastră 4	Tamplarie - cuplata, cu doua foi de geam la distanta de 2 ... 4 cm	E	81,04	0,39

Suprafata totala: **880,52 mp**

Rezistenta medie corectata: **0,39 mpK/W**

Date intrare incalzire

$T_{tur}=75$ [°C]

$T_{retur}=50$ [°C]

$n_{em}=0,93$

$n_{ec}=0,94$

$\theta_{em}=19,92668$ [°C]

$t_h=1491,879$ [ore]

Denumire	Izolatie	λ_{iz} [W/(mK)]	Li [m]	da [m]	di [m]	tai [C]	UI [W/(mK)]	Qd [kWh/an]
----------	----------	-------------------------	--------	--------	--------	---------	-------------	-------------

RACOR DURI	Fara izolatie	0,031	510	0,014	0,014	18	0,133279 7	4512,61
---------------	------------------	-------	-----	-------	-------	----	---------------	---------

Date intrare consumuri apa calda:

tac – temperatura de livrare a apei calde: **50 C**

tar – temperatura apa rece necesara pentru preparare apa calda: **10 C**

tm – temperatura medie a apei de consum livrata: **40 C**

a – consum specific de apa aferent unui locuitor pe zi: **5 l/om zi**

Nu – numar de locuitori: **450 loc**

f1 – coeficient adimensional calcul pierderi apa: **1,3**

f2 – coeficient adimensional calcul pierderi apa: **1,05**

nz – durata de furnizare a apei calde in zile/luna: **15,75 zile/luna**

z – durata de furnizare a apei calde in ore/zi: **6 ore/zi**

th – numarul de ore furnizare/an: **1134 ore/an**

Denumire	Izolatie	λ_{iz} [W/(mK)]	Li [m]	da [m]	di [m]	tai [C]	UI [W/(mK)]	Qd [kWh/an]
RACOR DURI	Fara izolatie	0,031	184	0,014	0,014	18	0,133279 7	611,8114

Date intrare consumuri iluminat:

$\sum P_n$ (kW)	tD (h)	tN (h)	FD	FO
310	1800	200	1	1

Date intrare consumuri ventilare:

Determinarea perioadei de incalzire si racire:

Luna	Nr. zile	Te(C)	Ti(C)	Tir	Dz rece (zile)	t(ti-te) rece	Dz cald (zile)	t(ti-te) cald
Ianuarie	31	-1,25	20	16,97	31	658,75	0	0
Februarie	28	1,65	20	16,97	28	513,8	0	0
Martie	31	6,5	20	16,97	31	418,5	0	0
Aprilie	30	11,7	20	16,97	30	249	0	0
Mai	31	16,6	20	16,97	22,35	76	8,65	29,4
Iunie	30	19,55	20	16,97	0	0	30	13,5
Iulie	31	21,3	20	16,97	0	0	31	40,3
August	31	21,05	20	16,97	0	0	31	32,55
Septembrie	30	17,55	20	16,97	14,29	35,02	15,71	38,48
Octombrie	31	12,2	20	16,97	31	241,8	0	0
Noiembrie	30	6,1	20	16,97	30	417	0	0
Decembrie	31	1,05	20	16,97	31	587,45	0	0
TOTAL					248,65	3197,32	116,35	154,23

Total Dz=248,6465 6

$\theta_{em} = 7,141106 [^{\circ}\text{C}]$
 $Dz (t_i - \theta_{em}) = 3197,32 [^{\circ}\text{C}]$

Caracteristici termice ale constructiei

Arii totale (mp):

Perete	Planseu superior	Planseu inferior	Elemente vitrate	TOTAL	A/V (1/m)	G1 [W/(mcK)]
1643,86	1443,83	1365,88	880,52	5334,09	0,43	0,70

Cladire nereabilitata

Rezistenta termica corectata (mpK/W):

Perete	Planseu superior	Planseu inferior	Elemente vitrate	TOTAL
0,57	1,15	1,88	0,39	0,75

$\Sigma(b \cdot L)$ (W/K)

[W/K]- coeficientul de cuplaj termic – fluxul termic in regim stationar, raportat la diferenta de temperatura intre doua medii care sunt legate intre ele din punct de vedere termic printr-un element de constructie

ΣbL [w/k]

Perete	Planseu superior	Planseu inferior	Elemente vitrate	TOTAL
2883,97	1255,5	726,44	2257,74	7123,65

Cladirea de referinta

Rezistenta termica corectat [$\text{m}^2\text{k/w}$]

Perete	Planseu superior	Planseu inferior	Elemente vitrate	TOTAL
1,199994	2,000014	3,000022	0,3900006	1,110152

ΣbL [w/k]

Perete	Planseu superior	Planseu inferior	Elemente vitrate	TOTAL
1369,89	721,91	455,29	2257,74	4804,83

Aporturi energetice:

Aporturi energetice pentru incalzire cladire nereabilitata:

Qi (kWh/an) rece	Qs (kWh/an) rece	Qi (kWh/an) cald	Qs (kWh/an) cald
107032	78947,93	50085,31	48346,86

Aporturi energetice pentru incalzire cladirea de referinta:

Qi (kWh/an) rece	Qs (kWh/an) rece	Qi (kWh/an) cald	Qs (kWh/an) cald
107032	78947,93	50085,31	48346,86

Consumuri pentru incalzire:

n – factor de utilizare = 1

Cladire nereabilitata:

QL (kWh/an)	Qg(Qi+Qs) (kWh/an)	Qh(QL-nQG) (kWh/an)	Qth-Qrhh- Qrwh (kWh/an)	Qfh (kWh/an)	qinc [kWh/(mpan)]
893860,9	185979,9	707881	102977,9	810858,9	180,84

Cladire de referinta:

QL (kWh/an)	Qg(Qi+Qs) (kWh/an)	Qh(QL-nQG) (kWh/an)	Qth-Qrhh- Qrwh (kWh/an)	Qfh (kWh/an)	qinc [kWh/(mpan)]
715924,6	185979,9	529944,8	73714,57	603659,3	134,63

Consumuri pentru racire (climatizare):

nR =

nSistem R =

nQaux =

COP =

Cladire nereabilitata:

Cladire de referinta:

Consumuri pentru preparare apa calda:

Vac: 821,25 mc

Vac,c: 299,7562 mc

Qac: 37528,62 kWh/an

Qac,c: 10273,46 kWh/an

Qac,d: 611,8114 kWh/an

Qacm: 48413,89 kWh/an

qacm: 10,8 [kWh/(mpan)]

Consumuri pentru iluminat:

Sv: 880,52 mp

Sinc: 4483,94 mp

Sv/Sinc: 0,1963719

Wil: 25530,8 kWh/an

qil: 5,69 [kWh/(mpan)]

Consumuri specifice si emisia de CO2

Cladire nereabilitata:

qinc [kWh/(mpa n)]	qacm [kWh/(mpa n)]	qel [kWh/(mpa n)]	qev [kWh/(mpa n)]	qil [kWh/(mpa n)]	qtot [kWh/(mpa n)]	N (nota energetica)	CO2 [Kg/(mpan)]
180,84	10,8	0	0	5,69	197,33	85,80	44.19

Cladire de referinta:

qinc [kWh/(mpa n)]	qacm [kWh/(mpa n)]	qel [kWh/(mpa n)]	qev [kWh/(mpa n)]	qil [kWh/(mpa n)]	qtot [kWh/(mpa n)]	N (nota energetica)	CO2 [Kg/(mpan)]
134,63	81,58	0	0	5,69	221,9	90,29	49.84

Calcul energie primara si emisie CO2:

Cladire nereabilitata:

Ep (kWh/an)	CO2 (Kg/an)	Ep [kWh/(mpan)]	CO2 [Kg/(mpan)]
793893.08	179546.12	191.22	46.51

Cladire referinta:

Ep (kWh/an)	CO2 (Kg/an)	Ep [kWh/(mpan)]	CO2 [Kg/(mpan)]
1331775	234958,5	265,06	52,4

3. Certificatul de performanta energetica

Certificatul de performanta energetica este un document de informare ce ofera date cu privire la performanta energetica a unei cladiri, performanta evidentiata prin consumurile specifice ale acesteia. Prin certificatul energetic cladirile sunt incadrate in clase de consum energetic si li se ofera note energetice.

Certificatul cuprinde valori calculate, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare, cu privire la consumurile de energie si emisiile de CO₂, care permit investitorului/proprietarului/administratorului cladirii/unitatii de cladire sa compare si sa evalueze performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire.

Certificatul de performanta energetica in starea initiala este atasat acestui studiu.

Dupa implimentarea solutiilor de reabilitare, la receptia lucrarilor, se va intocmi un certificat energetic actualizat, in conformitate cu solutiile reale.

4. Lucrari de interventie propuse asupra anvelopei constructiei

Se vor propune spre analiza mai multe solutii de reabilitare termica, pentru fiecare element de anvelopa sau instalatie in parte. Solutiile vor fi analizate din punct de vedere al:

- Performantei energetice imbunatatite;
- Economiei de energie transpusa in economie de costuri de exploatare;

- Posibilitati tehnice de realizare a solutiilor propuse spre analiza;
- Disponibilitatile financiare ale beneficiarului.

Pentru pereti se propun urmatoarele variante de analiza:

Soluție	R (mpK/W)	Izolație	Grosime (m)	λ [W/(mk)]
Polistiren 10cm	2,27	Polistiren expandat Clasa P1 10cm	0,1	0,044
Polistiren 15 cm	3,41	Polistiren expandat clasa P1 15cm	0,15	0,044

Descriere generala solutii:

Pentru planseul superior se propun urmatoarele variante de analiza:

Soluție	R (mpK/W)	Izolație	Grosime (m)	λ [W/(mk)]
Vata bazaltica 20cm	5,56	Vata bazaltica rigida 20cm	0,2	0,036
Vata bazaltica 25cm	6,94	Vata bazaltica rigida 25cm	0,25	0,036

Descriere generala solutii:

Pentru planseul inferior se propun urmatoarele variante de analiza:

Soluție	R (mpK/W)	Izolație	Grosime (m)	λ [W/(mk)]
Fara interventie	0	Fara interventie	0	1

Descriere generala solutii:

Pentru elementele vitrate se propun urmatoarele variante de analiza:

Soluție	R (mpK/W)	gi	α	pret (euro/mp)
Tamplarie PVC - tripla cu doua foie de geam termoizolante	1,1	0,65	0,26	75

Descriere solutie:

Pentru instalatii se propun urmatoarele imbunatatiri:

Se propune inlocuirea sistemului de distributie apa calda de consum, instalatiei de incalzire si a corpurilor statice, inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri economice deasemenea se propune folosirea panourilor solare pentru prepararea apei calde de consum, ca sursa de energie regenerabila.

Solutiile de mai sus au fost combinate in vederea identificarii variantei optime din punct de vedere tehnico economic.

Combinatie	Perete	Planseu superior	Planseu inferior	Ferestre	Ns (ani)
Pachetul 1	Polistiren 10cm	Vata bazaltica 20cm	Fara interventie	Tamplarie PVC - tripla cu doua foie de geam termoizolante	10
Pachetul 2	Polistiren 15 cm	Vata bazaltica 25cm	Fara interventie	Tamplarie PVC - tripla cu doua foie de geam termoizolante	10

Cladiri reabilitate

Rezistenta termica corectata [m^2k/w]

Combinatie	Perete	Planseu superior	Planseu inferior	Elemente vitrate	TOTAL
Pachetul 1	2,84	6,71	1,88	1,1	2,3
Pachetul 2	3,98	8,09	1,88	1,1	2,52

ΣbL [w/k]

Combinatie	Perete	Planseu superior	Planseu inferior	Elemente vitrate	TOTAL
Pachetul 1	578,824	215,1758	726,5319	800,4727	2321,004
Pachetul 2	413,0302	178,4709	726,5319	800,4727	2118,506

Aporturi energetice pentru incalzire pentru cladirea reabilitata

Combinatie	Qi (kWh/an) rece	Qs (kWh/an) rece	Qi (kWh/an) cald	Qs (kWh/an) cald
Pachetul 1	107032	78947,93	50085,31	48346,86
Pachetul 2	107032	78947,93	50085,31	48346,86

Consumuri pentru incalzire cladirea reabilitata

Combinatie	QL (kWh/an)	Qg(Qi+Qs) (kWh/an)	Qh(QL-nQG) (kWh/an)	Qth-Qrhh-Qrwh (kWh/an)	Qfh (kWh/an)	qinc [kWh/(mpan)]
Pachetul 1	525327,1	185979,9	339347,2	47202,72	386549,9	86,21
Pachetul 2	509788,1	185979,9	323808,2	45041,27	368849,5	82,26

Consumuri pentru racire(climatizare) cladirea reabilitata

Cladiri reabilitate [kwh / m²an]

Combinatie	qinc [kWh/(mp an)]	qacm [kWh/(mp an)]	qel [kWh/(mp an)]	qev [kWh/(mp an)]	qil [kWh/(mp an)]	qtot [kWh/(mp an)]	N (nota energetica)
Pachetul 1	86,21	10,8	0	0	5,59	102.6	99,64
Pachetul 2	82,26	10,8	0	0	5,59	98.65	100

Cladire reabilitata

Combinatie	Ep (kWh/an)	CO2 (Kg/an)	Ep [kWh/(mpan)]	CO2 [Kg/(mpan)]
Pachetul 1	433511.86	106672,9	104.41	23.44
Pachetul 2	418424.22	102458	100.78	22,64

5. Analiza eficientei economice a lucrarilor de interventie

Analiza economica a masurilor de reabilitare/modernizare energetica a unei cladiri existente se realizeaza prin intermediul indicatorilor economici ai investiei.

Dintre acestia cei mai importanti sunt, regasindu-se si mai jos:

- Valoarea neta actualizata-VNA;
- Durata de recuperare a investitiei suplimentare datorita aplicarii unui proiect de reabilitare/modernizare-NR;
- Costul unitatii de energie economisita-e.

Preturile combustibililor considerati in calcul:

Gaz natural:27,30 [euro/Mwh]

Energie electrica:0,1 [euro/kwh]

Energie termica termoficata:0,1 [euro/kwh]

Preturile lucrarilor luate in considerare: [euro]

Combinatie	Perete	Planseu superior	Planseu inferior	Ferestre	Total
Pachetul 1	20	35	1	75	150816,1
Pachetul 2	25	45	1	75	173473,7

Indicatori economici

Combinatie	Cinv [euro]	Ec [kWh/an]	Nr. ani	e [euro/kWh]	CE [euro]	X [ani]	VNA [euro]
Pachetul 1	150816,1	424309	3,554394	0,03554394	42430,9	10	-273492,9
Pachetul 2	173473,7	442009,4	3,924661	0,03924661	44200,94	10	-268535,7

6. Concluzii

Consumul specific total de energie primara pentru cladirea nereabilitata este de 191.22KWh/mp.an, emisii de CO₂= 46.51 Kg/mp.an, iar dupa aplicarea solutiei pachet 1 este de 104.41 KWh/mp.an, cu 23.44 Kg/mp.an emisii de CO₂ iar pentru pachetul 2 este de 100.78 KWh/mp.an, cu 22.64 Kg/mp.an emisii de CO₂.

Pentru imbunatatirea performantelor energetice a cladire se vor folosi si un sitem de panouri solare .

Prin implementarea solutiilor de reabilitare se realizeaza o reducere a consumului specific de energie de 45.40% pentru pachetul 1, reducere a emisiilor de CO₂ cu 49.60% si de 47.30% pentru pachetul 2, reducere a emisiilor de CO₂ cu 51.32%.

7. Recomandari

Din indicatori economoci se poate observa ca pachetul 1 este mai avantajos deoarece costul investitiei este mai mic iar durata de recuperare a investitiei este mai mica, dar economia de energie este mai mare la pachetul 2.

Intocmit,

Ing. Necolaie Boeriu



Cod poștal
localitateNr. înregistrare la
Consiliul LocalData
înregistrării

z z l l a a

3 0 0 0 1 2

Certificat de performanță energetică


Performanța energetică a clădirii

Notare
energetică:

85.8

Sistemul de certificare : Metodologia de calcul
al Performanței Energetice a Clădirilor elaborată în
aplicarea Legii 372/2005Clădirea
certificatăClădirea de
referință

Eficiență energetică ridicată

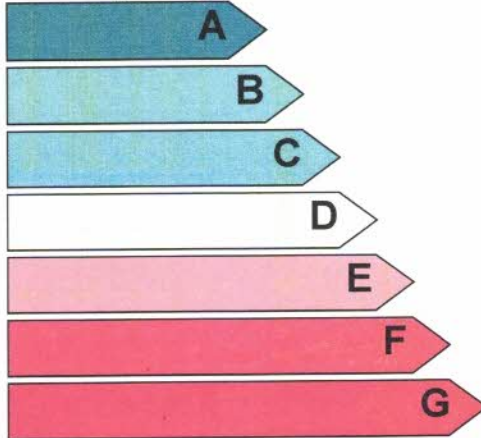

Eficiență energetică scăzută

Consum anual specific de energie [kWh/m²an]

197.33

221.9

Indice de emisii echivalent CO2 [kgCO2/m²an]

44.19

49.84

Consum anual specific de energie
[kWh/m²an] pentru:

Clasă energetică

Clădirea
certificatăClădirea
de referință

Încălzire:	180.84	D	C
Apă caldă de consum:	10.8	A	D
Climatizare:	0	-	-
Ventilare mecanică:	0	-	-
Iluminat artificial:	5.69	A	A

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]: 0

Date privind clădirea certificată:

Adresa clădirii: Str. C. Brediceanu, Nr. 37, Clădire Colegiu și laboratoare, loc. Timisoara, jud. Timis

Categororia clădirii: Individuala

Regim de înălțime: Sp+P+3E

Anul construirii: 1972

Scopul elaborării certificatului energetic: reabilitare energetica

Aria utilă: 4151.8 m²Aria construită desfășurată: 4771.13 m²Volumul încălzit: 12465.35 m³

Programul de calcul utilizat: -, versiunea: -, Metoda de calcul**): lunara

Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri:

Gradul și
specialitatea
(c, i, ci)

Numele și prenumele

Seria și
Nr. certificat
de atestareNr. și data înregistrării
certificatului în registrul
auditoruluiSemnătura
și ștampila
auditorului

I-CI

Ing. Necolaie Boeriu

UA-01123

CE2099 - 13-09-2017

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcție de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică și energetică a construcției și instalațiilor aferente.




Notarea energetică a clădirii ține seama de penalizările datorate utilizării neraționale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data înregistrării acestuia.




DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII


□ Grile de clasificare energetică a clădirii funcție de consumul de căldură anual specific:

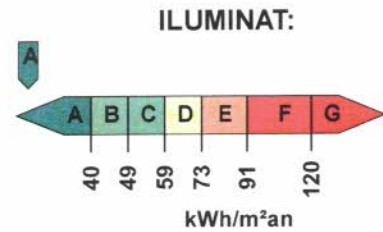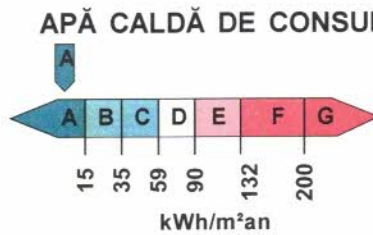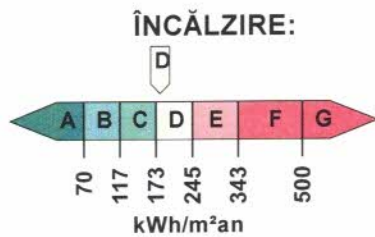


TOTAL: ÎNCĂLZIRE, APĂ CALDĂ DE CONSUM, ILUMINAT

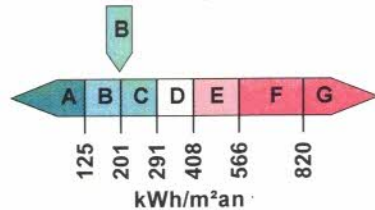

CLIMATIZARE:

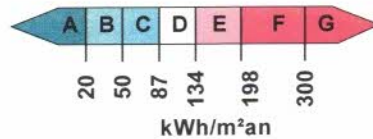

VENTILARE MECANICĂ:

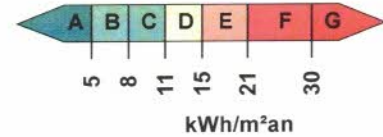

□ Performanța energetică a clădirii de referință:

Consum anual specific de energie [kWh/m²an] pentru:	Notare energetică
Încălzire:	134.63
Apă caldă de consum:	81.58
Climatizare:	0
Ventilare mecanică:	0
Iluminat	5.69
Total:	90.29

□ Penalizări acordate clădirii certificate și motivarea acestora:

$P_0 = 1.37$ după cum urmează:

- Uscata cu posibilitatea de acces la instalatia comuna
- Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere, dar sta inchisa in perioada de neutilizare
- Ferestre / usi in stare buna, dar neetansate
- Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj, dar cel putin un sfert dintre acestea nu sunt functionale
- Corpurile statice au fost demontate si spalate / curatate in totalitate inainte de ultimul sezon de incalzire, dar nu <3 ani
- Coloanele de incalzire nu sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a acestora sau nu sunt functionale
- Nu exista nici contor general de caldura pentru incalzire nici contor general pentru apa calda menajera, consumurile de caldura fiind determinate in sistem pausal
- Stare buna a tencuiei exterioare
- Pereti exteriori prezinta pete de condens (in sezonul rece)
- Acoperis etans
- Cosurile au fost curatate cel putin o data in ultimii doi ani
- Cladire fara sistem de ventilare organizata

- p1 = 1
- p2 = 1.01
- p3 = 1.02
- p4 = 1.02
- p5 = 1.02
- p6 = 1.03
- p7 = 1.15
- p8 = 1
- p9 = 1.02
- p10 = 1
- p11 = 1
- p12 = 1.06

□ **Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătățirea performanței energetice a clădirii :**

- cresterea rezistentelor la transfer termic pana la cel puțin rezistența minimă necesară la pereti, planșeu peste ultimul etaj și elemente vitrate
- inlocuirea corpurilor de iluminat consumatoare de energie cu corpuri economice
- folosirea energiei regenerabile pentru prepararea apei calde



INFORMAȚII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ
Anexa la Certificatul de performanță energetică nr. CE2099/13.09.2017
Cladire Colegiu si laboratoare, Str. C. Brediceanu, Nr. 37, Timisoara, Timis

1. Date privind construcția:

- Categoria clădirii: de locuit, individuală de locuit cu mai multe apartamente
 cămine, internate spitale, policlinici
 hoteluri și restaurante clădiri pentru sport
 clădiri social-culturale clădiri pentru servicii de comerț
 alte tipuri de clădiri consumatoare de energie

- Nr. niveluri: Subsol, Demisol,
 Parter +3 Etaje

- Număr și tip apartamente și suprafețe utile:

Tip cladire	Nr. apartamente/camere	Suprafata [mp]
-------------	------------------------	----------------

- Volumul incalzit al apartamentului 12465.35 m³

- Caracteristici geometrice și termotehnice ale anvelopei:

Element de constructie	Suprafata [mp]	Rezistenta termica corectata [mpK/W]
Perete 1	362.9	0.36
Perete 2	314.39	0.36
Perete 3	622.28	0.36
Perete 4	344.29	0.36
Planseu superior 1	1443.83	1.18
Planseu inferior 1	1080.34	1.87
Planseu inferior 1	285.54	1.92
Fereastră 1	546.05	0.39
Fereastră 2	109	0.39
Fereastră 3	144.43	0.39
Fereastră 4	81.04	0.39

2. Date privind instalația de încălzire interioară:

- Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor:
 Sursă proprie, cu combustibil:
 Centrală termică de cartier
 Termoficare – punct termic central
 Termoficare – punct termic local
 Altă sursă sau sursă mixtă:

- Tipul sistemului de încălzire:



- Încălzire locală cu sobe,
- Încălzire centrală cu corpuri statice,
- Încălzire centrală cu aer cald,
- Încălzire centrală cu planșee încălzitoare,
- Alt sistem de încălzire:

· Date privind instalația de încălzire locală cu sobe:

· Numărul sobelor: -

· Tipul sobelor: -

· Date privind instalația de încălzire interioară cu corpuri statice:

Tip corp static	Numar corpuri statice [buc]		
	In spatiul locuit	In spatiul comun	Total
22/600*1000	249	0	249

· Necesarul de căldură de calcul: 810858.9 KWh/an

· Racord la sursa centralizată cu căldură: racord unic,
 multiplu: puncte,

· Contor de căldură: - tip contor: -
 - anul instalării-
 - existența vizei metrologice: -

· Elemente de reglaj termic și hidraulic:
 - la nivel de racord: -
 - la nivelul coloanelor: -
 - la nivelul corpurilor statice: da

· Lungimea totală a rețelei de distribuție amplasată în spații neîncălzite -

3. Date privind instalația de apă caldă de consum:

· Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

- Sursă proprie, cu:
- Centrală termică de cartier
- Termoficare – punct termic central
- Termoficare – punct termic local
- Altă sursă sau sursă mixtă:

· Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

- Din sursă centralizată,
- Centrală termică proprie,

- Boiler cu acumulare,
- Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,
- Preparare locală pe plită,
- Alt sistem de preparare a.c.m.:

- Puncte de consum a.c.m.: 6
- Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri: 0 spalator; 16 Wc, 12 lavoar, 0 dus/cada; _____
- Racord la sursa centralizată cu căldură: racord unic,
 multiplu: 6 puncte,
- Conducta de recirculare a a.c.m.: funcțională,
 nu funcționează
 nu există
- Contor de căldură general: - tip contor: -
- anul instalării: -
- existența vizei metrologice: -
- Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu există
 parțial
 peste tot
- Lungimea totală a rețelei de distribuție amplasată în spații neîncălzite - m_

4. Date privind instalația de iluminat:

La interiorul clădirii sunt folosite preponderent becuri incandescente.

Conform normativului de calcul a eficienței energetice MC 001/2006. în vigoare, consumul specific de energie electrică este:

ΣP_n (kW)	tD (h)	tN (h)	FD	FO	Consum specific [kWh/mp an]
290	1800	200	1	1	5.69

5. Date privind instalațiile de climatizare și ventilare mecanică

OBSERVAȚII:

Întocmit,
Auditor energetic pentru clădiri,
Ing. Necolaie Boeriu,
Ștampila și semnătura

